故障かなと思ったら・・・・

日頃、キャッチミーをご愛顧いただきありがとうございます。

さて、キャッチミーの受信機 RD-208 (322MHz 帯) 及び RD-210 (74MHz 帯) も、お蔭様で初ロットの出荷から 10 年が経過しております。故障かなと思われた際のメンテナンスのポイントを説明いたします。お客様のお手元で問題が改善される場合がありますので、下表をご参照ください。

なお、異変を感じましたら、弊社までお問合せ頂けますようお願い申し上げます。


主な現象	推測される原因	確認方法	対処方法備考
・使用中に電源	ネジの緩み。	振って音がしないか、また	直ぐに修理に出してくだ
が落ちる	キャッチミー受信機の筐体を止	は、目視で外れていないか	さい。
・途切れ途切れ	めているネジは脱落防止用アロ	を確認します。	一定トルク以上の力で締
になる。	ック加工をしていますが、経年		めると故障の原因になり
	変化により緩む可能性もありま		ます。
	す。		特殊ネジを使っています
			ので、修理依頼をして頂け
			ばと思います。
	電池端子の汚れによる接触不良	電池端子が黒ずんでいる	①電池端子のクリーニン
		触ると粘々している	グをしてみる。(※1)
		綿棒等で擦ると黒く汚れ	②①を行っても改善が見
		ている。	られない場合は、修理依頼
			をしてください。
			(※2) (※3)
新しく購入した	ハードウエア、ソフトウエアの	最新の機種	弊社まで相談下さい。
ものより音質が	バージョンが古い	RD-208 はノブ赤色です。	バージョンにより対応が
悪く感じる		RD-210 はノブ青色です。	異なってきます。
キー操作ができ	キーロックがされている	上部のロックスイッチが	ロックスイッチをオフに
ない。		オフになっているか確認	する
		する	

(※1)クリーニング方法は別紙を参照

(※2)キャッチミーの受信機 RD-208、RD-210、送信機 RD-212 の電池端子は、導電率の良い素材を使用していますが、同時に酸化し易いので、メッキ処理したものに交換をすることが可能です。但し、メッキ加工後の端子を研磨することは避けてください。識別シールで確認できます。





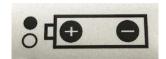

メッキ処理済端子

(※3)お買い上げ頂いてより1年間は無償、それ以前の物については有償となります。